





UGH-5084

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
	令和7年1月	三菱 キャンター	2RG-FBAV0 FBAV0-61****	2,000kg	平ボディ・P/G付

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

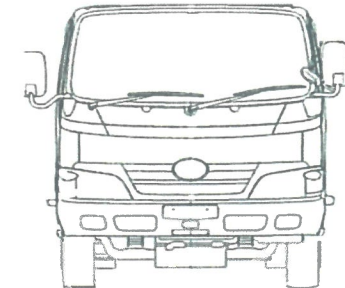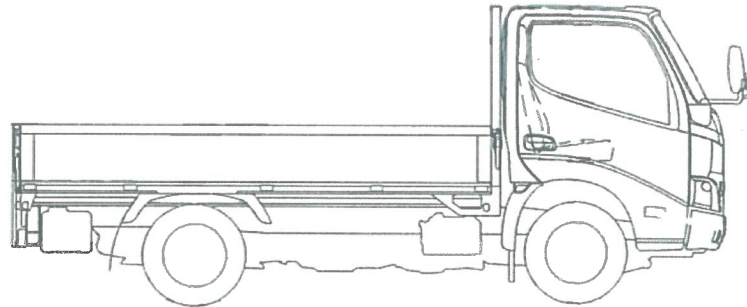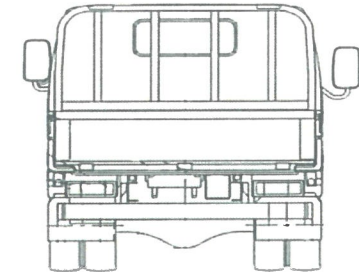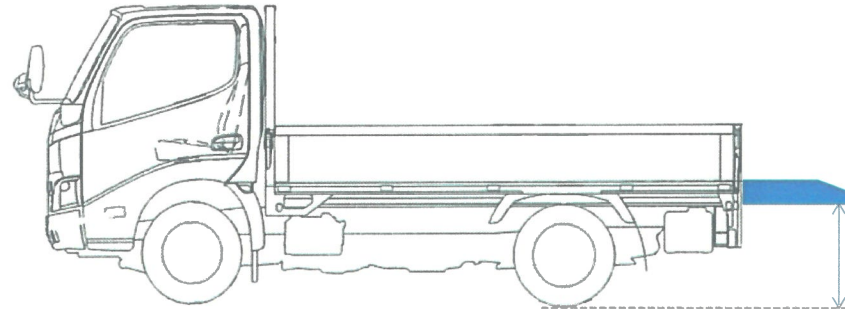

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
レガラス詳細	☐ 点キス	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☒ 少
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		8.8	8.6	205/75R16
FR				
RF	8.7	9.0	8.9	205/75R16
RR				
	スベアタイヤ		9.7	S 205/75R16
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

車輛在庫地						
社内記入欄		←			作成者	
R7.8.7					R7.8.7	R7.8.7

UGH-5084

車両情報		上物情報1		上物情報2		垂直パワーゲート							
走行距離(km)	169 km	上物メーカー・型式	パプコ 4B23 134		上物メーカー・型式	極東開発 V801E-4MKT2							
エンジン型式	4P10	製造番号・年式	103		製造番号・年式	24T020174N							
排気量(L)	2.99 L	荷台内寸	L 3,090	W 1,600 H 380 mm	ラジコン	☐ 有 ☒ 無 個							
馬力(PS)	150 PS	アオリ材質	鉄(内張り:木)		上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []							
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	木板		地上高(A)	H 800 mm							
ターボ	☒ 有 ☐ 無	床フック	- 個		プラットホーム寸法	㊦ 1,570mm ㊧ 1,030mm ㊨ 900mm							
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	ロープ掛	前 2 個 後 0 個 右 5 個 左 5 個		リフト能力	800kg							
シフト	5MT	スタンション穴	☐ 有 ☒ 無 個		その他								
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	スタンション数	☐ 有 ☒ 無 本		損傷・錆等記入								
ブレーキ	☐ AQH ☒ VAC	その他											
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物損傷・錆等記入											
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☒ 12V ☐ 24V												
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☐ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	-	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	-		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無 ☒ LED	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	-		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	-		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	-		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													